

■点検結果調書 変状写真台帳

フリガナ 名 称		オウタキ 王滝トンネル		路線名 管理者名	村道 第38号線 王滝村役場	点検業者・点検者名 調査業者・調査技術者名	(株)千代田コンサルタント・柴山敬三郎	点検年月日 調査年月日	2018年11月5日						
写真 番号	覆工 スパン 番号	S10													
	変状 番号	10													
変状 部位	対象 箇所	覆工													
	部位 区分	右側壁													
変状区分		漏水													
変状種類		にじみ													
健全性	点検・調査後 措置後	Ⅱ													
変状の発生範囲の規模		4.0㎡	2.0m×2.0m		変状の発生範囲の規模					1.0㎡	1.0m×1.0m				
前回点検時の状態		なし				前回点検時の状態					なし				
調査(方針)		なし		実施状況(実施日)				調査(方針)		なし		実施状況(実施日)			
措置(方針)		なし		実施状況(実施日)				措置(方針)		なし		実施状況(実施日)			
メモ		右側壁表面からの湧水。はく落を伴う。Ⅱb				メモ					右側壁表面からの湧水。はく落を伴う。Ⅱb				
写真 番号	覆工 スパン 番号	S11													
	変状 番号	1													
変状 部位	対象 箇所	覆工													
	部位 区分	左アーチ													
変状区分		漏水													
変状種類		にじみ													
健全性	点検・調査後 措置後	Ⅱ													
変状の発生範囲の規模		3.25㎡	0.5m×6.5m		変状の発生範囲の規模					0.3㎡	0.3m×1.0m				
前回点検時の状態		なし				前回点検時の状態					なし				
調査(方針)		なし		実施状況(実施日)				調査(方針)		なし		実施状況(実施日)			
措置(方針)		なし		実施状況(実施日)				措置(方針)		なし		実施状況(実施日)			
メモ		左アーチ部表面からの湧水。Ⅱb				メモ					右アーチ部ひび割れからの滴水。照明に影響を及ぼす可能性あり。Ⅱa				

※ たたき落とし、締直しを実施した場合は、実施後の写真を添付すること。

※ 附属物の取付状態に関する異常写真は別途、任意の書式でとりまとめること。

※ 応急対策を実施した場合は、その実施状況が分かる写真を添付すること。

※ 変状の発生範囲の規模とは、対策を行う際に参考となる変状の長さや面積をいう。

■点検結果調書 変状写真台帳

フリガナ 名 称		オウタキ 王滝トンネル		路線名 管理者名		村道 第38号線 王滝村役場		点検業者・点検者名 調査業者・調査技術者名		(株)千代田コンサルタント・柴山敬三郎		点検年月日 調査年月日		2018年11月5日	
写真 番号	覆工 スパン 番号	S11													
	変状 番号	3													
変状 部位	対象 箇所	路面		変状 部位	対象 箇所	覆工		変状区分	左側壁						
	部位 区分	車道													
変状区分		漏水		変状区分		漏水									
変状種類		にじみ		変状種類		にじみ									
健全性	点検・調査後	Ⅱ		健全性	点検・調査後	Ⅱ									
	措置後														
変状の発生範囲の規模		0.18㎡	0.3m×0.6m		変状の発生範囲の規模		0.4㎡	0.4m×1.0m							
前回点検時の状態		なし		前回点検時の状態		なし									
調査(方針)		なし	実施状況(実施日)		調査(方針)		なし	実施状況(実施日)							
措置(方針)		なし	実施状況(実施日)		措置(方針)		なし	実施状況(実施日)							
メモ		車道部(端部)のにじみ。車道端部のため利用者への影響は少ない。Ⅱb													
写真 番号	覆工 スパン 番号	S12													
	変状 番号	2													
変状 部位	対象 箇所	覆工		変状 部位	対象 箇所	覆工		変状区分	左側壁						
	部位 区分	左側壁													
変状区分		漏水		変状区分		漏水									
変状種類		にじみ		変状種類		にじみ									
健全性	点検・調査後	Ⅱ		健全性	点検・調査後	Ⅱ									
	措置後														
変状の発生範囲の規模		0.15㎡	0.5m×0.3m		変状の発生範囲の規模		0.3㎡	0.3m×1.0m							
前回点検時の状態		なし		前回点検時の状態		なし									
調査(方針)		なし	実施状況(実施日)		調査(方針)		なし	実施状況(実施日)							
措置(方針)		なし	実施状況(実施日)		措置(方針)		なし	実施状況(実施日)							
メモ		左側壁ひび割れからの湧水。遊離石灰を伴う。Ⅱb													

※ たたき落とし、締直しを実施した場合は、実施後の写真を添付すること。

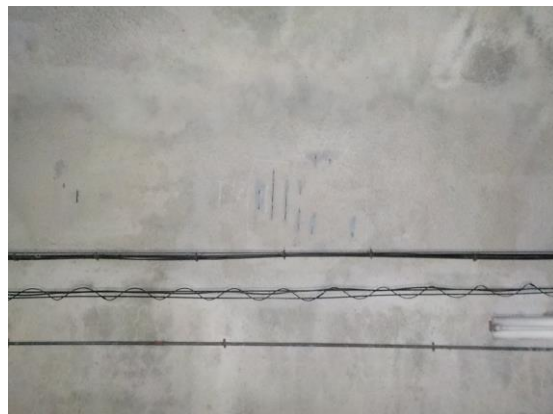
※ 附属物の取付状態に関する異常写真は別途、任意の書式でとりまとめること。

※ 応急対策を実施した場合は、その実施状況が分かる写真を添付すること。

※ 変状の発生範囲の規模とは、対策を行う際に参考となる変状の長さや面積をいう。

■点検結果調書 変状写真台帳

フリガナ 名 称		オウタキ 王滝トンネル		路線名 管理者名	村道 第38号線 王滝村役場	点検業者・点検者名 調査業者・調査技術者名	(株)千代田コンサルタント・柴山敬三郎		点検年月日 調査年月日	2018年11月5日	
写真 番号	覆工 スパン 番号	S12									
	変状 番号	4									
変状 部位	対象 箇所	覆工									
	部位 区分	右アーチ									
変状区分		漏水									
変状種類		にじみ									
健全性	点検・調査後	Ⅱ									
	措置後										
変状の発生範囲の規模		0.15㎡		0.3m×0.5m							
前回点検時の状態		なし									
調査(方針)		なし		実施状況(実施日)							
措置(方針)		なし		実施状況(実施日)							
メモ		右アーチ部ひび割れからの湧水。遊離石灰を伴う。Ⅱb									
写真 番号	覆工 スパン 番号	S13									
	変状 番号	2									
変状 部位	対象 箇所	覆工									
	部位 区分	左側壁									
変状区分		漏水									
変状種類		にじみ									
健全性	点検・調査後	Ⅱ									
	措置後										
変状の発生範囲の規模		0.09㎡		0.3m×0.3m							
前回点検時の状態		なし									
調査(方針)		なし		実施状況(実施日)							
措置(方針)		なし		実施状況(実施日)							
メモ		左側壁ひび割れからの湧水。Ⅱb									

写真 番号	覆工 スパン 番号	S13									
	変状 番号	1									
変状 部位	対象 箇所	覆工									
	部位 区分	左側壁									
変状区分		漏水									
変状種類		にじみ									
健全性	点検・調査後	Ⅱ									
	措置後										
変状の発生範囲の規模		0.25㎡		0.5m×0.5m							
前回点検時の状態		なし									
調査(方針)		なし		実施状況(実施日)							
措置(方針)		なし		実施状況(実施日)							
メモ		左側壁ひび割れからの湧水。遊離石灰を伴う。Ⅱb									
写真 番号	覆工 スパン 番号	S14									
	変状 番号	1									
変状 部位	対象 箇所	覆工									
	部位 区分	天端									
変状区分		材質劣化									
変状種類		鋼材露出									
健全性	点検・調査後	Ⅱ									
	措置後										
変状の発生範囲の規模		0.32㎡		0.8m×0.4m							
前回点検時の状態		なし									
調査(方針)		なし		実施状況(実施日)							
措置(方針)		なし		実施状況(実施日)							
メモ		天端表面の鋼材露出。Ⅱb									

※ たたき落とし、締直しを実施した場合は、実施後の写真を添付すること。

※ 附属物の取付状態に関する異常写真は別途、任意の書式でとりまとめること。

※ 応急対策を実施した場合は、その実施状況が分かる写真を添付すること。

※ 変状の発生範囲の規模とは、対策を行う際に参考となる変状の長さや面積をいう。

■点検結果調書 変状写真台帳

フリガナ		オウタキ		路線名		点検業者・点検者名		点検年月日		2018年11月5日	
名 称		王滝トンネル		管理者名		王滝村役場		調査業者・調査技術者名		調査年月日	
写真 番号	覆工 スパン 番号	S14									
	変状 番号	2									
変状 部位	対象 箇所	覆工									
	部位 区分	右側壁									
変状区分		漏水									
変状種類		にじみ									
健全性	点検・調査後	Ⅱ									
	措置後										
変状の発生範囲の規模		0.5㎡	0.5m×1.0m								
前回点検時の状態		なし									
調査(方針)		なし	実施状況(実施日)								
措置(方針)		なし	実施状況(実施日)								
メモ		右側壁ひび割れからの湧水。Ⅱb									
写真 番号	覆工 スパン 番号	S15									
	変状 番号	2									
変状 部位	対象 箇所	覆工									
	部位 区分	右アーチ									
変状区分		漏水									
変状種類		滴水									
健全性	点検・調査後	Ⅱ									
	措置後										
変状の発生範囲の規模		0.01㎡	0.1m×0.1m								
前回点検時の状態		なし									
調査(方針)		なし	実施状況(実施日)								
措置(方針)		なし	実施状況(実施日)								
メモ		右アーチ部表面からの滴水。少量の路面滞水あり。Ⅱa									

写真 番号	覆工 スパン 番号	S15									
	変状 番号	1									
変状 部位	対象 箇所	覆工									
	部位 区分	左側壁									
変状区分		漏水									
変状種類		にじみ									
健全性	点検・調査後	Ⅱ									
	措置後										
変状の発生範囲の規模		1.0㎡	1.0m×1.0m								
前回点検時の状態		なし									
調査(方針)		なし	実施状況(実施日)								
措置(方針)		なし	実施状況(実施日)								
メモ		左側壁表面からの湧水。Ⅱb									
写真 番号	覆工 スパン 番号	S15									
	変状 番号	3									
変状 部位	対象 箇所	路面									
	部位 区分	車道									
変状区分		漏水									
変状種類		滞水									
健全性	点検・調査後	Ⅱ									
	措置後										
変状の発生範囲の規模		0.6㎡	0.6m×1.0m								
前回点検時の状態		なし									
調査(方針)		なし	実施状況(実施日)								
措置(方針)		なし	実施状況(実施日)								
メモ		S15-2(滴水)による少量の滞水。小規模なため利用者への影響は少ない。Ⅱb									

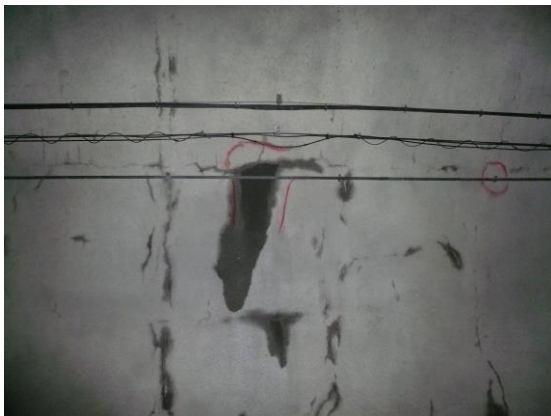
※ たたき落とし、締直しを実施した場合は、実施後の写真を添付すること。

※ 附属物の取付状態に関する異常写真は別途、任意の書式でとりまとめること。

※ 応急対策を実施した場合は、その実施状況が分かる写真を添付すること。

※ 変状の発生範囲の規模とは、対策を行う際に参考となる変状の長さや面積をいう。

■点検結果調書 変状写真台帳

フリガナ		オウタキ		路線名	村道 第38号線	点検業者・点検者名	(株)千代田コンサルタント・柴山敬三郎		点検年月日	2018年11月5日			
名 称		王滝トンネル		管理者名	王滝村役場	調査業者・調査技術者名			調査年月日				
写真 番号	覆工 スパン 番号	S16											
	変状 番号	1											
変状 部位	対象 箇所	覆工											
	部位 区分	左アーチ											
変状区分		漏水											
変状種類		にじみ											
健全性	点検・調査後	Ⅱ											
	措置後												
変状の発生範囲の規模		0.15㎡	0.3m×0.5m										
前回点検時の状態		なし											
調査(方針)		なし	実施状況(実施日)										
措置(方針)		なし	実施状況(実施日)										
メモ		左アーチ部ひび割れからの湧水。Ⅱb											
写真 番号	覆工 スパン 番号	S18											
	変状 番号	1											
変状 部位	対象 箇所	覆工											
	部位 区分	右アーチ											
変状区分		材質劣化											
変状種類		鋼材露出											
健全性	点検・調査後	Ⅱ											
	措置後												
変状の発生範囲の規模		0.8㎡	0.8m×1.0m										
前回点検時の状態		なし											
調査(方針)		なし	実施状況(実施日)										
措置(方針)		なし	実施状況(実施日)										
メモ		右アーチ部表面の鋼材露出。Ⅱb											

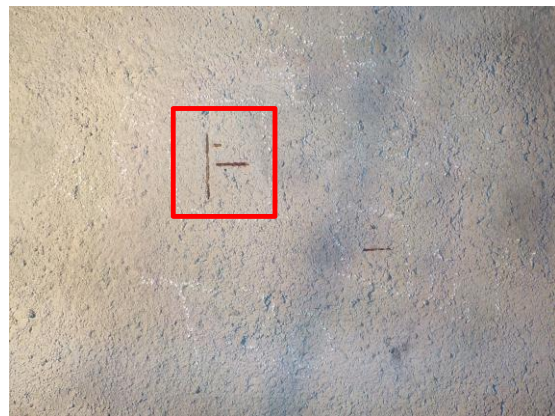
※ たたき落とし、締直しを実施した場合は、実施後の写真を添付すること。

※ 附属物の取付状態に関する異常写真は別途、任意の書式でとりまとめること。

※ 応急対策を実施した場合は、その実施状況が分かる写真を添付すること。

※ 変状の発生範囲の規模とは、対策を行う際に参考となる変状の長さや面積をいう。

■点検結果調書 変状写真台帳

フリガナ		オウタキ		路線名		村道 第38号線		点検業者・点検者名		(株)千代田コンサルタント・柴山敬三郎		点検年月日		2018年11月5日	
名 称		王滝トンネル		管理者名		王滝村役場		調査業者・調査技術者名				調査年月日			
写真 番号	覆工 スパン 番号	S19				写真 番号	覆工 スパン 番号	S19							
	変状 番号	2					変状 番号	3							
変状 部位	対象 箇所	覆工				変状 部位	対象 箇所	覆工							
	部位 区分	天端					部位 区分	天端							
変状区分		漏水				変状区分		材質劣化							
変状種類		滴水				変状種類		鋼材露出							
健全性	点検・調査後	Ⅱ				健全性	点検・調査後	Ⅱ							
	措置後						措置後								
変状の発生範囲の規模		0.01㎡		0.1m×0.1m		変状の発生範囲の規模		0.07㎡		0.1m×0.7m					
前回点検時の状態		なし		前回点検時の状態		なし									
調査(方針)		なし		実施状況(実施日)				調査(方針)		なし		実施状況(実施日)			
措置(方針)		なし		実施状況(実施日)				措置(方針)		なし		実施状況(実施日)			
メモ		天端表面からの滴水。少量の路面滞水あり。Ⅱ a		メモ		天端表面の鋼材露出。Ⅱ b									
写真 番号	覆工 スパン 番号	S19				写真 番号	覆工 スパン 番号	S20							
	変状 番号	4					変状 番号	1							
変状 部位	対象 箇所	路面				変状 部位	対象 箇所	覆工							
	部位 区分	車道					部位 区分	右アーチ							
変状区分		漏水				変状区分		材質劣化							
変状種類		滞水				変状種類		鋼材露出							
健全性	点検・調査後	Ⅱ				健全性	点検・調査後	Ⅱ							
	措置後						措置後								
変状の発生範囲の規模		0.03㎡		0.3m×0.1m		変状の発生範囲の規模		0.01㎡		0.1m×0.1m					
前回点検時の状態		なし		前回点検時の状態		なし									
調査(方針)		なし		実施状況(実施日)				調査(方針)		なし		実施状況(実施日)			
措置(方針)		なし		実施状況(実施日)				措置(方針)		なし		実施状況(実施日)			
メモ		S19-1(滴水)による少量の滞水。小規模なため利用者への影響は少ない。Ⅱ b		メモ		右アーチ部表面の鋼材露出。Ⅱ b									

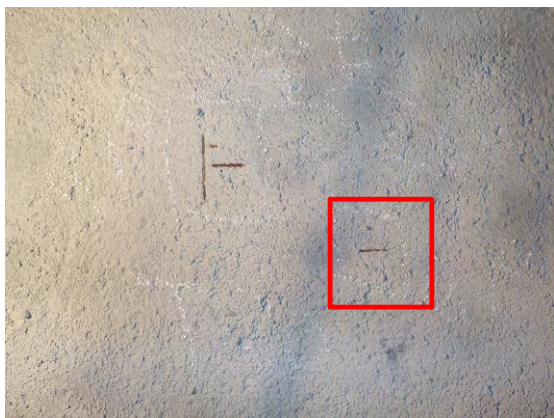
※ たたき落とし、締直しを実施した場合は、実施後の写真を添付すること。

※ 附属物の取付状態に関する異常写真は別途、任意の書式でとりまとめること。

※ 応急対策を実施した場合は、その実施状況が分かる写真を添付すること。

※ 変状の発生範囲の規模とは、対策を行う際に参考となる変状の長さや面積をいう。

■点検結果調書 変状写真台帳

フリガナ 名 称		オウタキ 王滝トンネル		路線名 管理者名	村道 第38号線 王滝村役場	点検業者・点検者名 調査業者・調査技術者名	(株)千代田コンサルタント・柴山敬三郎	点検年月日 調査年月日	2018年11月5日
写真 番号	覆工 スパン 番号	S20							
	変状 番号	2							
変状 部位	対象 箇所	覆工							
	部位 区分	右アーチ							
変状区分		材質劣化							
変状種類		鋼材露出							
健全性	点検・調査後	Ⅱ							
	措置後								
変状の発生範囲の規模		0.01㎡	0.1m×0.1m						
前回点検時の状態		なし							
調査(方針)		なし	実施状況(実施日)						
措置(方針)		なし	実施状況(実施日)						
メモ		天端表面の鋼材露出。Ⅱb							
写真 番号	覆工 スパン 番号	S22							
	変状 番号	1							
変状 部位	対象 箇所	覆工							
	部位 区分	左側壁							
変状区分		漏水							
変状種類		にじみ							
健全性	点検・調査後	Ⅱ							
	措置後								
変状の発生範囲の規模		0.09㎡	0.3m×0.3m						
前回点検時の状態		なし							
調査(方針)		なし	実施状況(実施日)						
措置(方針)		なし	実施状況(実施日)						
メモ		左側壁ひび割れからの湧水。遊離石灰を伴う。Ⅱb							
写真 番号	覆工 スパン 番号	S25							
	変状 番号	1							
変状 部位	対象 箇所	覆工							
	部位 区分	右側壁							
変状区分		漏水							
変状種類		にじみ							
健全性	点検・調査後	Ⅱ							
	措置後								
変状の発生範囲の規模		0.25㎡	0.5m×0.5m						
前回点検時の状態		なし							
調査(方針)		なし	実施状況(実施日)						
措置(方針)		なし	実施状況(実施日)						
メモ		右側壁ひび割れからの湧水。遊離石灰を伴う。Ⅱb							

※ たたき落とし、締直しを実施した場合は、実施後の写真を添付すること。

※ 附属物の取付状態に関する異常写真は別途、任意の書式でとりまとめること。

※ 応急対策を実施した場合は、その実施状況が分かる写真を添付すること。

※ 変状の発生範囲の規模とは、対策を行う際に参考となる変状の長さや面積をいう。

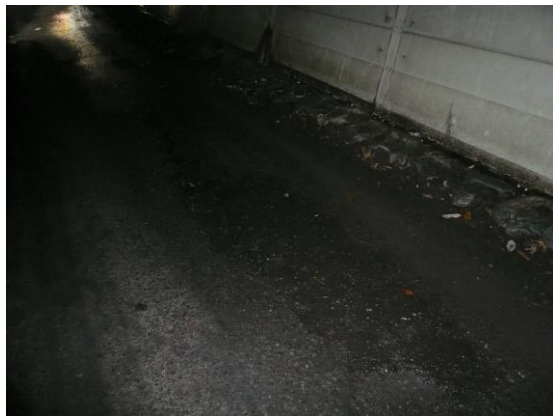
■点検結果調書 変状写真台帳

フリガナ 名 称		オウタキ 王滝トンネル		路線名	村道 第38号線		点検業者・点検者名	(株)千代田コンサルタント・柴山敬三郎		点検年月日	2018年11月5日	
				管理者名	王滝村役場		調査業者・調査技術者名			調査年月日		
写真 番号	覆工 スパン 番号	S29										
	変状 番号	1										
変状 部位	対象 箇所	覆工										
	部位 区分	左側壁										
変状区分		漏水										
変状種類		にじみ										
健全性	点検・調査後	Ⅱ										
	措置後											
変状の発生範囲の規模		0.12㎡	0.3m×0.4m									
前回点検時の状態		なし										
調査(方針)		なし	実施状況(実施日)									
措置(方針)		なし	実施状況(実施日)									
メモ		右側壁ひび割れからの湧水。遊離石灰を伴う。Ⅱb										
写真 番号	覆工 スパン 番号	S30										
	変状 番号	2										
変状 部位	対象 箇所	覆工										
	部位 区分	左アーチ										
変状区分		漏水										
変状種類		にじみ										
健全性	点検・調査後	Ⅱ										
	措置後											
変状の発生範囲の規模		0.3㎡	0.3m×1.0m									
前回点検時の状態		なし										
調査(方針)		なし	実施状況(実施日)									
措置(方針)		なし	実施状況(実施日)									
メモ		左側壁ひび割れからの湧水。遊離石灰を伴う。Ⅱb										
写真 番号	覆工 スパン 番号	S30										
	変状 番号	3										
変状 部位	対象 箇所	覆工										
	部位 区分	右アーチ										
変状区分		漏水										
変状種類		にじみ										
健全性	点検・調査後	Ⅱ										
	措置後											
変状の発生範囲の規模		3.25㎡	0.5m×6.5m									
前回点検時の状態		なし										
調査(方針)		なし	実施状況(実施日)									
措置(方針)		なし	実施状況(実施日)									
メモ		右アーチ部横断目地からの湧水。Ⅱb										

※ たたき落とし、締直しを実施した場合は、実施後の写真を添付すること。
※ 附属物の取付状態に関する異常写真は別途、任意の書式でとりまとめること。

※ 応急対策を実施した場合は、その実施状況が分かる写真を添付すること。
※ 変状の発生範囲の規模とは、対策を行う際に参考となる変状の長さや面積をいう。

■点検結果調書 変状写真台帳

フリガナ 名 称		オウタキ 王滝トンネル		路線名 管理者名	村道 第38号線 王滝村役場		点検業者・点検者名 調査業者・調査技術者名		(株)千代田コンサルタント・柴山敬三郎		点検年月日 調査年月日		2018年11月5日																		
写真 番号	覆工 スパン 番号	S30												写真 番号	覆工 スパン 番号	S36															
	変状 番号	4													変状 部位	対象 箇所	覆工											変状 部位	対象 箇所	路面	
変状 部位	部位 区分	左側壁												変状 部位		部位 区分	車道												変状 部位	部位 区分	車道
	変状区分		材質劣化												変状区分		漏水											変状区分		漏水	
変状種類		うき・はく離												変状種類		滞水												変状種類		滞水	
健全性	点検・調査後	Ⅱ												健全性	点検・調査後	Ⅲ															
	措置後			健全性	措置後																										
変状の発生範囲の規模					0.12㎡		0.3m×0.4m		変状の発生範囲の規模				5.5㎡		1.0m×5.5m																
前回点検時の状態				なし										前回点検時の状態				なし													
調査(方針)				なし		実施状況(実施日)								調査(方針)				なし		実施状況(実施日)											
措置(方針)				なし		実施状況(実施日)								措置(方針)				漏水対策		実施状況(実施日)											
メモ		右側壁下部のうき・はく離。側壁下部に位置するため利用者への影響は少ない。Ⅱb												メモ		S37-1(流下)による滞水。一部凍結を確認(2018/12/27)。															
写真 番号	覆工 スパン 番号	S37												写真 番号	覆工 スパン 番号	S37															
	変状 番号	1													変状 部位	対象 箇所	覆工											変状 部位	対象 箇所	路面	
変状 部位	部位 区分	右側壁												変状 部位		部位 区分	車道												変状 部位	部位 区分	車道
	変状区分		漏水												変状区分		漏水											変状区分		漏水	
変状種類		流下												変状種類		滞水												変状種類		滞水	
健全性	点検・調査後	Ⅲ												健全性	点検・調査後	Ⅲ															
	措置後			健全性	措置後																										
変状の発生範囲の規模					0.18㎡		0.9m×2.0m		変状の発生範囲の規模				15.0㎡		1.5m×10.0m																
前回点検時の状態				なし										前回点検時の状態				なし													
調査(方針)				なし		実施状況(実施日)								調査(方針)				なし		実施状況(実施日)											
措置(方針)				漏水対策		実施状況(実施日)								措置(方針)				漏水対策		実施状況(実施日)											
メモ		面導水工からの湧水。湧水または土砂体積による面導水工の変形(はらみ出し)を伴う。												メモ		S37-1(流下)による滞水。一部凍結を確認(2018/12/27)。															

※ たたき落とし、締直しを実施した場合は、実施後の写真を添付すること。

※ 附属物の取付状態に関する異常写真は別途、任意の書式でとりまとめること。

※ 応急対策を実施した場合は、その実施状況が分かる写真を添付すること。

※ 変状の発生範囲の規模とは、対策を行う際に参考となる変状の長さや面積をいう。